УДК 621.73.043.002

В.К. ЛОБАНОВ, д-р техн. наук, проф., ГП «Завод имени Малышева» **Г.И. ПАШКОВА**, канд. техн. наук, нач. лаборатории, ГП «Завод имени Малышева», г. Харьков **Т.Н. КОВШАНОВА**, студентка, НТУ «ХПИ».

УСИЛИЯ ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРШНЕЙ

Наведено результати теоретичного дослідження процесу гарячого штампування заготівок біметалевих поршнів ДВС. Отримано інженерні формули, що дозволяють визначити енергосилові параметри деформування.

The results of theoretical research of the bimetallic ICE pistons punching process. The engineering formulas for definition of energy-power parameters are received.

Современная тенденция развития транспортного дизелестроения предусматривает увеличение цилиндровой мощности двигателей. Поэтому проблема повышения эксплуатационной деталей надежности цилиндропоршневой группы и, в частности, поршней – чрезвычайно актуальна. работоспособности Существенное улучшение ДBC достигается путем применения биметаллических поршней со стальными кольцедержателями. Технология производства таких поршней предусматривает горячую заштамповку кольцедержателя материалом тронка поршня [1].

Штамповку биметаллической заготовки поршня рационально выполнять в закрытом штампе, обеспечивающем сокращение расхода металла и снижение усилия деформации. Для выбора оборудования по усилению и энергетическим возможностям его привода представляет интерес заключительная стадия процесса, в течение которой затрачиваются наибольшая энергия и усилие.

Исследованию процесса штамповки поковок в закрытых штампах посвящено значительное количество исследований [2-4]. Однако известные решения выполнены либо для плоской задачи [2], или предполагают, что весь объем материала поковки находится в состоянии пластического течения [3], либо справедливы для условий максимального трения [4].

Заштамповка кольцедержателя в закрытом штампе является сложным процессом пластического течения В нестационарным металла. квазистационарной деформации целесообразно стадии процесса очаг рассматривать состоящим из трех зон (см. рисунок 1). Зоны I и III, примыкающие соответственно к пуансону и кольцедержателю, охватывают объемы металла заготовки, находящиеся в условиях пластического течения. Средняя часть по высоте головки поршня (зона II) не деформируется на заключительной стадии процесса штамповки, а перемещается как "жесткая" зона.



Рисунок 1 – Схема процесса и поля скоростей перемещений частиц металла при заштамповке кольцедержателя биметаллического поршня: 1 – поршень; 2 – пуансон; 3 – матрица; 4 – кольцедержатель Изучая деформации делительной сетки, нанесенной на меридиональной плоскости составного образца, установили, скорость осевого ЧТО течения металла изменяется в I и III зонах OT значения, равного скорости перемещения пуансона, до нуля в плоскости верхнего торца Отсутствие кольцедержателя. скручивания перекосов И делительной плоскости в процессе деформации позволяет заключить о равенстве нулю тангенциальной составляющей скоростей перемещений частиц металла в очаге пластического течения. Считаем также, что материал тронка поршня изотропен, идеально пластичен и имеет место направляющих совпадение тензоров напряжений и скоростей деформаций.

Исследование энергосиловых параметров процесса выполним в цилиндрической системе координат r, z, φ . Поле скоростей течения частиц металла заготовки в зоне I (см. рисунок) описывается следующими зависимостями:

$$V_{z_1} = -V_0 \frac{z - H_u}{h_0 + h_1}; \quad V_{\varphi_1} = 0; \quad V_{r_1} = f(z) \frac{r}{R}.$$
 (1)

Функцию f(z) определим из уравнения неразрывности, которое в цилиндрической системе координат имеет вид:

$$\frac{\partial V_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial V_{\varphi}}{\partial \varphi} + \frac{V_r}{r} + \frac{\partial V_z}{\partial z} = 0.$$
(2)

Подставив в (2) значения составляющих скоростей (1) и их производные, найдем выражение для функции f(z):

$$f(z) = \frac{V_0 R}{2(h_0 + h_1)}.$$
(3)

С учетом (3) радиальная компонента скорости течения металла в очаге деформации запишется в виде:

$$V_{r_1} = \frac{V_0}{2} \frac{r}{(h_0 + h_1)}.$$
(4)

Аналогично получаем выражения, описывающие скорости пластического течения металла в III зоне очага деформации:

$$V_{r_3} = \frac{V_1}{2} \frac{r}{h_1}; \quad V_{\varphi_3} = 0; \quad V_{z_3} = -V_1 \frac{z}{h_1}.$$
 (5)

Выражения (1) и (3) удовлетворяют условию неразрывности (2). Несовпадение расчетных и экспериментальных значений составляющих перемещений частиц металла в очаге деформации не превышает 6...8%.

Для определения связи между прилагаемыми к деформируемой заготовке усилиями и ее формоизменением найдем скорости деформаций, используя дифференциальные соотношения их со скоростями течения в цилиндрических координатах:

$$\varepsilon_{rr} = \frac{\partial V_r}{\partial r}; \qquad \varepsilon_{r\varphi} = \frac{1}{r} \frac{\partial V_r}{\partial \varphi} + \frac{\partial V_{\varphi}}{\partial r} - \frac{V_{\varphi}}{r}; \qquad \varepsilon_{\varphi\varphi} = \frac{1}{r} \frac{\partial V_{\varphi}}{\partial \varphi} + \frac{V_r}{r}; \qquad \varepsilon_{\varphi z} = \frac{\partial V_{\varphi}}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial V_z}{\partial \varphi}; \qquad (6)$$

$$\varepsilon_{zz} = \frac{\partial V_z}{\partial z}; \qquad \varepsilon_{zr} = \frac{\partial V_z}{\partial r} + \frac{\partial V_r}{\partial z}.$$

Подставив в (6) значения скоростей перемещений частиц металла и их производных из (1) и (4), получим компоненты скоростей деформации для I зоны очага пластического течения металла:

$$\begin{split} \varepsilon_{rr_{1}} &= \frac{1}{2} \frac{V_{0}}{(h_{0} + h_{1})}; \qquad \varepsilon_{r\varphi_{1}} = 0; \\ \varepsilon_{\varphi\varphi_{1}} &= \frac{1}{2} \frac{V_{0}}{(h_{0} + h_{1})}; \qquad \varepsilon_{\varphi z_{1}} = 0; \\ \varepsilon_{zz_{1}} &= -\frac{V_{0}}{(h_{0} + h_{1})}; \qquad \varepsilon_{zr_{1}} = 0. \end{split}$$
(7)

Выражения (5) позволяют найти зависимости для составляющих скоростей деформации в III зоне очага формообразования:

$$\varepsilon_{rr_{3}} = \frac{V_{1}}{2h_{1}}; \qquad \varepsilon_{r\varphi_{3}} = 0;$$

$$\varepsilon_{\varphi\varphi_{3}} = \frac{V_{1}}{2h_{1}}; \qquad \varepsilon_{\varphi z_{3}} = 0;$$

$$\varepsilon_{zz_{3}} = -\frac{V_{1}}{h_{1}}; \qquad \varepsilon_{zr_{3}} = 0.$$
(8)

Зависимости (7) и (8) позволяют определить интенсивности скоростей деформаций в зонах I и III, отражающие характер взаимных смещений частиц металла при штамповке головки поршня:

$$\varepsilon_{i_1} = \frac{V_0}{(h_0 + h_1)}; \quad \varepsilon_{i_3} = \frac{V_1}{h_1}.$$
 (9)

Для определения работы, затрачиваемой на перевод единичного объема металла заготовки из недеформированного состояния в деформированное, найдем функцию диссипации энергии:

$$E = \sigma_i \varepsilon_i. \tag{10}$$

Учитывая, что штамповка биметаллической заготовки поршня реализуется при ковочных температурах, справедливо условие пластичности Губера-Мизеса:

$$\sigma_i = \sigma_s = const . \tag{11}$$

После подстановки в (10) выражений входящих величин из (9) с учетом (11), получаем окончательный вид функций диссипации энергии в I и III зонах:

$$E_1 = \sigma_s \frac{V_0}{(h_0 + h_1)}; \quad E_3 = \sigma_s \frac{V_1}{h_1}.$$
 (12)

Известные решения задачи о формообразовании поковок в закрытом штампе предусматривают применение инструмента с "жестким" дном [2-4]. В исследуемой схеме штамповки биметаллических поршней III зона очага деформации контактирует с объемом материала поковки, находящимся в условиях всестороннего неравномерного сжатия. В этой связи представляет интерес определение напряженного состояния металла в области верхнего торца кольцедержателя. С этой целью используем уравнение движения сплошной среды:

$$\rho \frac{dV}{dt} = \operatorname{grad} \sigma + 2\operatorname{div}(\mu_i T_{\mathcal{E}}), \qquad (13)$$

на основе которого при условии, что divT σ =0 получены следующие выражения для градиента среднего напряжения σ :

$$-(grad\sigma)_{r} = \mu_{i}(\Delta V)_{r} + \frac{2}{H_{r}} \frac{\partial \mu_{i}}{\partial r} \varepsilon_{rr} + \frac{1}{H_{\varphi}} \frac{\partial \mu_{i}}{\partial \varphi} \varepsilon_{r\varphi} + \frac{1}{H_{z}} \frac{\partial \mu_{i}}{\partial z} \varepsilon_{rz};$$

$$-(grad\sigma)_{\varphi} = \mu_{i}(\Delta V)_{\varphi} + \frac{1}{H_{r}} \frac{\partial \mu_{i}}{\partial r} \varepsilon_{\varphi r} + \frac{1}{H_{\varphi}} \frac{\partial \mu_{i}}{\partial \varphi} \varepsilon_{\varphi \varphi} + \frac{1}{H_{z}} \frac{\partial \mu_{i}}{\partial z} \varepsilon_{\varphi z}; \quad (14)$$

$$-(grad\sigma)_{z} = \mu_{i}(\Delta V)_{z} + \frac{1}{H_{r}} \frac{\partial \mu_{i}}{\partial r} \varepsilon_{zr} + \frac{1}{H_{\varphi}} \frac{\partial \mu_{i}}{\partial \varphi} \varepsilon_{z\varphi} + \frac{1}{H_{z}} \frac{\partial \mu_{i}}{\partial z} \varepsilon_{zz},$$

где $(\Delta V)_r$, $(\Delta V)_{\phi}$, $(\Delta V)_z$ – проекции вектора ΔV на оси криволинейных координат;

 H_r, H_{ϕ}, H_z – коэффициенты Лямэ;

*µ*_{*i*} – коэффициент, определяемый по зависимости:

$$\mu_i = \frac{1}{3} \frac{\sigma_s}{\varepsilon_i} \,. \tag{15}$$

Среднее нормальное напряжение о определяется также методом векторного анализа:

$$(grad\sigma)_{r} = \frac{1}{H_{r}} \frac{\partial \sigma}{\partial r};$$

$$(grad\sigma)_{\varphi} = \frac{1}{H_{\varphi}} \frac{\partial \sigma}{\partial \varphi};$$

$$(grad\sigma)_{z} = \frac{1}{H_{z}} \frac{\partial \sigma}{\partial z}.$$
(16)

Из (14) и (16) с учетом скоростей перемещения частиц металла в форме (1), (4) и (5) находим для цилиндрической системы координат:

Подставив в (17) выражения для скоростей течения металла и коэффициента *µ*_{*i*}, получаем для III зоны очага деформации:

$$\frac{\partial \sigma}{\partial r} = 0; \quad \frac{\partial \sigma}{\partial \varphi} = 0; \quad \frac{\partial \sigma}{\partial z} = 0.$$
 (18)

Эти выражения показывают, что среднее напряжение не зависит от координат и является в пределах данной зоны постоянной величиной.

Полный дифференциал среднего напряжения в принятой системе координат определяется из следующего уравнения:

$$d\sigma = \frac{\partial \sigma}{\partial r} dr + \frac{\partial \sigma}{\partial \varphi} d\varphi + \frac{\partial \sigma}{\partial z} dz .$$
 (19)

Проинтегрировав (19), получаем:

$$\sigma = C. \tag{20}$$

Постоянную интегрирования определим из граничного условия, согласно которому при r=R, $\sigma_{rr}=0$. С этой целью воспользуемся уравнением связи радиальной составляющей напряжений со средним напряжением и радиальной скоростью деформации:

$$\sigma_{rr} = \sigma + 2\mu_i \varepsilon_{rr} \,. \tag{21}$$

Решением уравнения (21) является:

$$C = -\frac{\sigma_s}{3}.$$
 (22)

Зависимость (22) позволяет определить давление металла на верхний торец кольцедержателя при высадке головки биметаллического поршня, воспользовавшись уравнением:

$$\sigma_{zz} = \sigma + 2\mu_i \varepsilon_{zz} \,. \tag{23}$$

Подставив в (23) выражения входящих величин, получим:

$$\sigma_{zz} = -\sigma_s. \tag{24}$$

Обратимся к определению работы внутренних сил в очаге деформации:

$$A_{GH} = \iiint E dV dt \,. \tag{25}$$

Если принять, что деформация осуществляется за единицу времени, то $\int dt = 1$, t

что позволяет записать (25) в форме:

$$A_{GH} = \iiint_V EdV .$$
(26)

Введя в (26) функцию диссипации энергии из (12), запишем выражения для определения работы внутренних сил в зоне I:

$$A_{_{\mathcal{B}H_1}} = \pi \sigma_s V_0 R^2 \,, \tag{27}$$

и в зоне III:

$$A_{_{\mathcal{B}\mathcal{H}_3}} = \pi \sigma_s V_1 R^2 \,, \tag{28}$$

где *R* – радиус высаживаемой головки поршня.

Работа сил контактного трения при перемещении головки поршня в процессе высадки описывается зависимостью:

$$A_{mp} = \iint_{F} V_1 f \sigma_S dF , \qquad (29)$$

где *f* – коэффициент трения.

Проинтегрировав (29), получаем:

$$A_{mp} = \sigma_{s} V_{1} \pi R^{2} f [H_{2} - (h_{0} + h_{1})].$$
(30)

Составляющие усилия деформации металла в I и III зонах, а также усилие проталкивания головки поковки в полости штампа, определим по формуле:

$$\Delta P = \frac{A_i}{V},\tag{31}$$

где *V* – скорость осевого перемещения металла по зонам очага деформации.

Подставив в (31) выражения, описывающие работу внутренних сил из (27), (28) и сил трения (30), получим:

$$P_1 = \pi \sigma_s R^2; \tag{32}$$

$$P_{mp} = f\sigma_s \pi R^2 [H_2 - (h_0 + h_1)];$$
(33)

$$P_3 = \pi \sigma_s R^2 \,. \tag{34}$$

Располагая компонентами усилия формообразования поковки, запишем обобщенное выражение, описывающее силовой режим деформирования:

$$P = \pi \sigma_{s} R^{2} \{ 2 + f [H_{2} - (h_{0} + h_{1})] \}.$$
(35)

Экспериментальная проверка полученной зависимости силового режима штампуемой поковки деформирования от параметров осуществлялась В условиях путем осциллографирования. производственных Изготавливали биметаллические поршни двигателя 5Д70 диаметром 256 мм, массой 24 кг из сплава АК4, оснащенные кольцедержателем из жаропрочной стали 40Г18ЮЗФ, на гидравлическом прессе усилием 15МН. Поршни энергоагрегата ЭА-8 получали на гидравлическом прессе модели П7640 усилием 10 МН. Заготовки перед штамповкой нагревали в электрических печах сопротивления. Температуру биметаллических заготовок контролировали переносной термопарой.

Сопоставление значений усилий штамповки, определенных по осциллограммам и рассчитанных по формуле (35), подтверждает их хорошую сходимость. Расхождение результатов не превышает 8... 12%.

Выводы: 1. Выполненное исследование процесса штамповки биметаллических поршней со стальными кольцедержателями позволило

получить простые, удобные для инженерных расчетов формулы, хорошо согласующиеся с экспериментальными данными.

2. Производственная проверка полученных зависимостей, описывающих силовые параметры процесса штамповки, подтверждает их достоверность и возможность широкого использования при разработке новых технологических процессов штамповки биметаллических поршней ДВС.

Список литературы: 1. Лобанов В.К., Любченко А.П., Босин Е.Е. и др. Биметаллические штампованные поршни для форсированных ДВС// Механіка та машинобудування. - 2001. - № 1,2 - с. 274- 277. 2. Живов Л.И. К вопросу об определении усилий закрытой штамповки. - В сб.: Машины и технология обработки металлов давлением. МВТУ. - М.: Машгиз, 1953, с. 75-86. 3. Тарновский И.Я., Поздеев А.А., Гонаго О.А. и др. Теория обработки металлов давлением (вариационные методы расчета усилий и деформации). - М.: Металлургиздат, 1963, 672 с. 4. Журавлев А.З. Основы теории штамповки в закрытых штампах. - М.: Машиностроение, 1973, 221с.

Поступила в редколлегию 08.09.2010

УДК 620.22: 66.067.124

Э. С. ГЕВОРКЯН, докт. техн. наук, доц. УкрГАЖТ, г. Харьков Ю. Г. ГУЦАЛЕНКО, ст. науч. сотр., НТУ «ХПИ», г. Харьков

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА СПЕКАНИЯ НАНОПОРОШКОВ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ПРИ ГОРЯЧЕМ ПРЕССОВАНИИ С ЭЛЕКТРОНАГРЕВОМ ПРЯМЫМ ТОКОПОДВОДОМ

Розглянуто проблему гарячого пресування нанопорошків з оксиду алюмінію із отриманням тонкодисперсної високощільної структури у кінцевому продукті. Визначено механізм консолідації нанопорошків з неструмопровідного матеріалу під комбінованою дією прямого електронагріву і пресування. Виділено роль ковзних іскряних розрядів на межі діелектричних часток нанопорошку в очищенні їх поверхонь, зменшуванні розмірів пор та ущільненні в процесі консолідації.

Рассмотрена проблема горячего прессования нанопорошков из оксида алюминия с получением тонкодисперсной высокоплотной структуры в конечном продукте. Определен механизм консолидации нанопорошков из нетокопроводного материала под комбинированным действием прямого электронагрева и прессования. Выделена роль скользящих искровых разрядов на границе диэлектрических частиц нанопорошка в очистке их поверхностей, уменьшении размеров пор и уплотнении в процессе консолидации.

плотной Введение постановка Вопросы И задачи. консолидации тугоплавких керамических нанопорошков, В особенности материалов продолжают инструментального назначения, привлекать внимание исследователей прежде всего с позиций обеспечения тонкодисперсных структур в полученных керамиках, определяющих их физико-механические свойства, эксплуатационную надежность и стойкость готовых изделий.

Для получения наноструктурных материалов из тугоплавких соединений, в том числе нетокопроводных, в последнее время расширяется практика